

**ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПОЛОЖЕНИЯ ТОКОВЫЙ ППТ-3М-2
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВВЕДЕНИЕ**

Настоящее техническое описание и инструкция по эксплуатации предназначена для изучения преобразователя положения токового ППТ-3М-2 (в дальнейшем - преобразователь) и содержит описание устройства и принцип действия, а также технические характеристики и другие сведения, необходимые для правильной эксплуатации, преобразователя.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Преобразователь предназначен для установки в электрические исполнительные механизмы с целью преобразования положения выходного органа механизма в пропорциональный электрический сигнал и сигнализации или блокирования в крайних или промежуточных положениях выходного органа, а также управления положением выходного органа механизма от входного управляющего сигнала. Для визуального определения положения выходного органа механизмов фланцевого исполнения конструкция ППТ-3М изготовлена с цифровым указателем положения в %, который подключается к разъему РЗ рисунок 1.

1.2. Преобразователь положения предназначен для эксплуатации под крышкой механизма. Климатическое исполнение выносного блока питания - "УХЛ" или "О" категории размещения 4.2 ГОСТ 15150-69, встроенного в механизм - "У" или "Т" категории размещения 2 ГОСТ 15150-69.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры напряжения питания - входное напряжение АС: 380В.

Мощность, потребляемая от сети, не более 10 VA.

Входной сигнал преобразователя - поворот вала механизма в диапазоне от 0 до 0,25 об. или от 0 до 0,63 об., возможна настройка на значение до 340 град.

Входной пропорциональный сигнал от управляющего устройства – постоянный ток 0-5мА, 0-20мА, 4-20мА.

Выходной сигнал преобразователя - постоянный ток 0 - 5 мА при сопротивлении нагрузки до 2,5 кΩ или 4 - 20мА, или 0-20 мА при сопротивлении нагрузки до 500 Ω.

Нелинейность блока до 1,5% от максимального значения выходного сигнала.

Вариация выходного сигнала до 1% от максимального значения выходного сигнала.

Коммутационный ток реле при постоянном напряжении 30В - от 5 мА до 2 А; при переменном напряжении 220 V частоты 50 или 60 Hz от 20 до 250 mA.

3. УСТРОЙСТВО И РАБОТА

3.1. Преобразователь является бесконтактным прибором и не имеет механического контакта с выходным валом механизма, что исключает влияние механических помех на работу датчика. Состоит из преобразователя, блока бесконтактного пускателя и постоянного магнита, установленного на выходном валу.

Рабочее состояние коммутирующих реле **«ВКЛЮЧЕНО» - светодиод горит**. В рабочем диапазоне выходного органа – **все реле выключены**. Для настройки положения срабатывания реле S1 – S4 предусмотрены переменные резисторы R1 – R4, для настройки диапазона выходного сигнала предусмотрены переменные резисторы R5 и R6.

3.2 Преобразователь обеспечивает работу механизма в одном из двух режимов:

1. Режим отработки от входного пропорционального сигнала.

2. Режим отработки дискретных сигналов вкл/выкл с использованием встроенного бесконтактного пускателя.

3.3. Расположение регулировочных элементов на печатной плате приведено на рисунке 1.

4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Работы по монтажу и эксплуатации блока датчика разрешается выполнять лицам, имеющим допуск к эксплуатации электроустановок напряжением до 1000 V и изучившим технические описания механизмов исполнительных электрических и блока датчика.

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

5.1. Размещение и монтаж

Провода подключения блока и силовые (сетевые) провода должны быть пространственно разнесены.

5.2. Перед установкой механизма исполнительного на объект необходимо проверить работу преобразователя. Проверку производить по схеме рисунок 2. Включить напряжение питания. Перемещая выходной орган механизма убедиться в изменении выходного сигнала от начального до его максимального значения, предварительно настроив преобразователь по методике раздела 6.

6. ПОРЯДОК НАСТРОЙКИ

Механизмы во фланцевом исполнении поставляются с предварительно настроенным преобразователем на выходной и управляющий сигнал 4-20мА.

Включить напряжение питания. Перемещая выходной орган механизма убедиться в изменении выходного сигнала от начального до его максимального значения. При необходимости произвести подстройку преобразователя.

Настройку преобразователя производить следующим образом:

- Установить выходной орган механизма в среднее положение рабочего диапазона.

- Снять преобразователь.

- Повернуть постоянный магнит, установленный на выходном валу меткой максимально «вниз».

- Установить преобразователь.

- Установить переключатель Р1 в положение «ON», переключатели Р2(1), Р2(2), Р2(3) в положение «OFF».

- Подать напряжение питания.

- установить выходной орган механизма в «начальное положение» – крайнее положение рабочего диапазона по часовой стрелке, если смотреть со стороны преобразователя. Добиться срабатывания (светодиод «не горит») реле S4 с помощью подстроечного многооборотного резистора R4.

Установить минимальное значение выходного сигнала «0». Для этого вращая резистор **R5** таким образом, чтобы уровень сигнала уменьшался установить равным 0,005 – 0,025мА.

- установить выходной орган механизма в «конечное положение» – крайнее положение против часовой стрелки, если смотреть со стороны преобразователя. Добиться срабатывания (светодиод «не горит») реле S1 с помощью подстроечного многооборотного резистора R1.

Установить максимальное значение выходного сигнала 5мА. Для этого вращая резистор **R6** таким образом, чтобы уровень сигнала уменьшался установить значение равным 5мА.

Далее при необходимости настройки диапазона 0-20мА.

1. Установить положение выходного вала – «конечное положение».
2. Установить переключатель P2(2) в положение «ON», при этом максимальное значение выходного сигнала автоматически увеличится с 5мА до 16мА.
3. Резистором R6 поднять максимальное значение с 16мА до 20мА.

Далее при необходимости настройки диапазона 4-20мА.

1. Установить переключатель P2(2), P2(3) в положение «ON», при этом максимальное значение выходного сигнала автоматически увеличится с 5мА до 16мА.
2. Установить положение выходного вала – «начальное положение».
3. Резистором R5 поднять минимальное значение с 0мА до 4мА.

- настроить два оставшиеся реле S2 и S3 на срабатывание в промежуточных положениях в рабочем диапазоне. Для этого установить выходной орган механизма в любое промежуточное положения в рабочем диапазоне и добиться срабатывания (светодиод «не горит») реле S2 с помощью подстроечного многооборотного резистора R2 и реле S3 с помощью подстроечного многооборотного резистора R3. Установить выходной орган механизма последовательно в начальное положение, затем в конечное положение, проверив значение выходного сигнала в этих положениях. При необходимости уточнить настройку.
- Для изменения направления выходного сигнала установить переключатель P1 в положение «OFF»

Для управления механизмом от **пропорционального входного сигнала** необходимо замкнуть контакты 13-15 разъема РП-10-30.
- Чувствительность пропорционального управления регулируется с помощью резистора R7.

Управления механизмом дискретными сигналами осуществляется путем замыкания контактов 30-27 (вращение в одну сторону), 30-29 (вращение в другую сторону) разъема РП-10-30. Дискретное управление работает как при включенном, так и при выключенном режиме управления от пропорционального входного сигнала.

ПРИМЕЧАНИЕ: ЕСЛИ В РАБОЧЕМ ДИАПАЗОНЕ ПОСЛЕ НАСТРОЙКИ ПРОИСХОДИТ РЕЗКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ВЫХОДНОГО СИГНАЛА С МИНИМАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА МАКСИМАЛЬНОЕ ИЛИ НАОБОРОТ, ТО НЕОБХОДИМО СНЯТЬ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ОТКРУТИВ ДВА БОЛТА И ПОВЕРНУТЬ ПОСТОЯННЫЙ МАГНИТ, УСТАНОВЛЕННЫЙ НА ВЫХОДНОМ ВАЛУ НА 90° ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ. УСТАНОВИТЬ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ И ПРОИЗВЕСТИ ПОВТОРНУ НАСТРОЙКУ.

ПОВОРАЧИВАТЬ ПОСТОЯННЫЙ МАГНИТ И ПРОВОДИТЬ ПОВТОРНУЮ НАСТРОЙКУ НЕОБХОДИМО СТОЛЬКО РАЗ ЧТОБЫ ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ ИЗМЕНЯЛСЯ ПЛАВНО В РАБОЧЕМ ДИАПАЗОНЕ. (НЕ БОЛЕЕ ТРЕХ).

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 7.1. Через 12 месяцев работы блок необходимо подвергнуть профилактическому осмотру. На время осмотра необходимо:
- очистить поверхность блока от загрязнения;
 - проверить настройку блока и, при необходимости, произвести регулировку согласно техническому описанию.

8. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

- 8.1. Преобразователь должен храниться в сухом, отапливаемом помещении при температуре окружающего воздуха от 5 до 35 С и относительной влажности до 80 %. Воздух в помещении не должен содержать примесей агрессивных паров и газов. Преобразователь должен быть защищен от пыли.
- 8.2. Транспортирование преобразователя может производиться в упаковке предприятия-изготовителя любым видом транспорта с защитой от дождя и снега на любое расстояние без ограничения скорости.
- 8.3. Правила хранения и транспортирования преобразователя в составе исполнительного механизма указаны в техническом описании механизма.

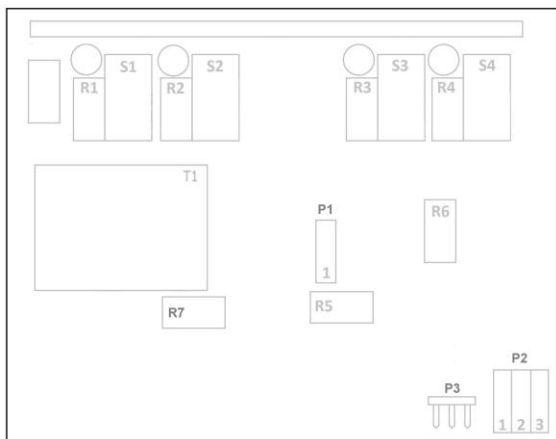


Рис. 1 Расположение регулировочных элементов, плата преобразователя

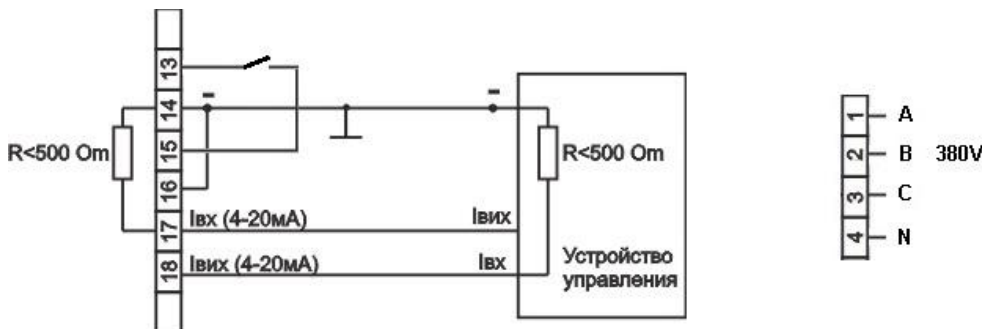


Рис. 2 Схема подключения преобразователя